



INSTRUKCJA OBSŁUGI

EXPERT MIG 405CW COMPACT SYNERGIC



UWAGA!

**PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ
DOKŁADNIE Z INSTRUKCJĄ OBSŁUG**

SPIS TREŚCI

1. Zasady bezpieczeństwa	3
1.1 Naklejka ostrzegawcza.....	7
2. Opis ogólny	8
2.1 Dane techniczne.....	8
2.2 Wprowadzenie.....	9
2.3 Cykl pracy i przeciążenie.....	9
2.4 Zasada działania.....	9
2.5 Charakterystyka prądowo-napięciowa.....	10
3. Instalacja i użytkowanie	10
3.1 Przed uruchomieniem.....	10
3.2 Panel przedni i tylny.....	12
3.2.1 Panel przedni i tylny źródła.....	12
3.2.2 Komora podajnika.....	13
3.2.3 Panel sterowania źródła.....	13
3.3 Metoda MMA (elektroda otulona).....	20
3.3.1 Przygotowanie do pracy.....	20
3.3.2 Proces spawania.....	21
3.3.3 Parametry metody MMA.....	21
3.3.4 Podstawowe problemy.....	23
3.4 Metoda MIG/MAG (elektroda topliwa).....	24
3.4.1 Przygotowanie do pracy.....	24
3.4.2 Proces spawania.....	25
3.4.3 Przygotowanie uchwytu i podajnika.....	26
3.4.4 Konfiguracja uchwytu typu Spool Gun.....	28
3.4.5 Przewodnik spawania metodą MIG/MAG.....	29
3.4.6 Podstawowe problemy.....	33
4. Konserwacja i rozwiązywanie problemów	35
4.1 Konserwacja.....	35
4.2 Rozwiązywanie problemów.....	36
4.3 Kody błędów.....	37
4.4 Szacowane zużycie gazu i spoiwa.....	38
Adres firmy	39
Gwarancja	40

1. Zasady bezpieczeństwa



"Ostrzeżenie" wskazuje niebezpieczną sytuację, która może skutkować poważnymi obrażeniami a nawet śmiercią



"Zagrożenie!" wskazuje niebezpieczną sytuację, która może skutkować poważnymi obrażeniami a nawet śmiercią



"Uwaga" wskazuje niebezpieczną sytuację, która może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia



"Uwaga" wskazuje sytuację, która może wpłynąć na zaburzenie wyniku spawania i w konsekwencji uszkodzeniu sprzętu spawalniczego



"Ważne!" wskazuje praktyczne porady i inne specjalne wskazówki

Wykorzystywanie zgodne z przeznaczeniem. Urządzenie spawalnicze może być wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostało zaprojektowane. Jakiegokolwiek inne użycie będzie traktowane jako użycie niezgodne z przeznaczeniem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Znaki bezpieczeństwa. Wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i znaki ostrzegawcze umieszczone na urządzeniach powinny być utrzymywane w stanie czytelnym, bez usuwania, bez zamalowywania, bez zasłaniania.

Przeglądy bezpieczeństwa. Właściciel/użytkownik jest zobligowany do przeprowadzania inspekcji bezpieczeństwa w regularnych odstępach czasu. Producent zaleca wykonywanie prac konserwacyjnych źródła spawalniczego co 3-6 miesięcy.

Oznaczenie bezpieczeństwa. Urządzenie z oznaczeniem CE spełnia wymogi dyrektywy niskonapięciowej Low-Voltage and Electromagnetic Compatibility (zgodnie z normami EN 60974-1, EN 60974-3, EN 60974-10)

Urządzenie z oznaczeniem CCC spełnia wymagania normy China Compulsory Certification



Niebezpieczeństwo szoku elektrycznego

- Unikać bezpośrednich kontaktów z obwodem spawania. W niektórych okolicznościach napięcie jałowe wytwarzane przez generator może być niebezpieczne
- Podłączanie przewodów spawalniczych, operacje mające na celu kontrolę oraz naprawa powinny być wykonywane po wyłączeniu urządzenia spawalniczego i odłączeniu jego zasilania
- Przed wymianą zużytych elementów uchwytu spawalniczego należy wyłączyć urządzenie spawalnicze oraz jego zasilanie
- Wykonać instalację elektryczną zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP
- Urządzenie spawalnicze należy podłączyć wyłącznie do układu zasilania wyposażonego w uziemiony przewód neutralny
- Upewnić się, że wtyczka zasilania jest prawidłowo podłączona do uziemienia ochronnego
- Nie używać maszyny w środowisku wilgotnym, mokrym lub podczas deszczu
- Nie używać przewodów z uszkodzoną izolacją lub poluzowanymi połączeniami



Pole elektryczne i magnetyczne (EMF) może być niebezpieczne

Przeplývający prąd spawania powoduje powstawanie pól elektromagnetycznych (EMF) zlokalizowanych w pobliżu obwodu spawania. Pola elektromagnetyczne mogą nakładać się na funkcjonowanie aparatury medycznej (np. rozruszniki serca, aparaty tlenowe, protezy metalowe itp.). Należy zastosować odpowiednie środki ochronne w stosunku do osób używających tego typu urządzeń (np. brak dostępu do strefy, w której użytkowane jest źródło). Niniejsze urządzenie spawalnicze spełnia wymagania standardu technicznego produktu przeznaczonego do użytku wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, przemysłowych oraz w celach profesjonalnych. Nie jest gwarantowana zgodność z podstawowymi wymogami dotyczącymi ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne w otoczeniu domowym. Operator musi stosować się do następujących zaleceń, umożliwiających zredukowanie ekspozycji na pola elektromagnetyczne:

- Przymocuj dwa przewody spawalnicze możliwie jak najbliżej siebie
- Zwracaj uwagę, aby głowa i tułów znajdowały się możliwie najdalej od obwodu spawania
- Nigdy nie owijaj przewodów spawalniczych wokół ciała
- Nie spawaj podczas przebywania w zasięgu obwodu spawania
- Podłącz przewód powrotny prądu spawania do spawanego przedmiotu, najbliżej jak to tylko możliwe
- Nie spawaj w pobliżu maszyny spawalniczej, nie siadaj oraz nie opieraj się o nią podczas wykonywania pracy spawania (minimalna odległość wynosi 200mm)
- Nie pozostawiaj przedmiotów ferromagnetycznych w pobliżu obwodu spawania



Niebezpieczeństwo promieniowania podczas spawania

- Zastosować odpowiednią izolację elektryczną pomiędzy elektrodą, obrabianym przedmiotem i ewentualnymi uziemionymi częściami metalowymi, które znajdują się w pobliżu
- Stosować rękawice ochronne, obuwie ochronne, nakrycie głowy (przede wszystkim twarzy) oraz odzież ochronną
- Stosować pomosty oraz chodniki izolacyjne
- Należy zawsze (!) chronić oczy za pomocą odpowiednich przyciemnianych szkieł z filtrem UV, stosowanych w maskach i przyłbicach spawalniczych
- Nosić odpowiednią odzież ognioodporną unikając narażenia na działanie promieniowania ultrafioletowego i podczerwonego wytwarzanego przez łuk elektryczny
- Rozszerzyć zabezpieczenie na inne osoby znajdujące się w pobliżu łuku za pomocą osłon lub zasłon nie odbijających promieniowania



Niebezpieczeństwo oparów spawalniczych

- Proces spawania może powodować powstawanie oparów spawalniczych, których wdychanie może być szkodliwe dla zdrowia
- Nie wdychać gazów/oparów spawalniczych podczas pracy a także zachować odpowiedni dystans głowy od miejsca spawania
- Podczas pracy w przypadku niewystarczającej lub słabej wentylacji zalecane jest stosowanie specjalnych przyłbic z filtracją oraz szybszym przepływem powietrza



Niebezpieczeństwo pożaru

- Nie spawać pojemników, kontenerów czy przewodów rurowych, które zawierają lub zawierały ciekłe/gazowe substancje łatwopalne
- Nie stosować rozpuszczalników chlorowanych do materiałów czystych oraz nie przechowywać w ich pobliżu
- Nie spawać zbiorników pod ciśnieniem
- Usunąć z obszaru pracy wszelakie przedmioty/substancje łatwopalne (materiały tekstylne, drewno, papier itp.)
- Upewnić się, że w pobliżu miejsca spawania (łuku elektrycznego) jest odpowiednia wentylacja powietrza lub czy znajdują się odpowiednie środki do usuwania gazów spawalniczych; należy systematycznie sprawdzać obszar działania oparów spawalniczych w zależności od ich stężenia, składu czy samego procesu spawania
- Przechowywać butlę z gazem z dala od źródeł ciepła oraz chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych



Niebezpieczeństwo wybuchu

- Gaz osłonowy przeznaczony do urządzeń spawalniczych jest zawarty w butli pod wysokim ciśnieniem; w przypadku uszkodzenia mechanicznego butla może wybuchnąć i spowodować poważne obrażenia ciała a nawet śmierć
- Należy zabezpieczyć butlę z gazem przed niepożądanym ciepłem, działaniami mechanicznymi, otwartym płomieniem, żużłem czy łukiem elektrycznym
- Należy upewnić się, że butla jest dobrze zabezpieczona przed przewróceniem
- Nigdy nie dotykać butli uchwytem spawalniczym bądź elektrodowym, w szczególności przy zainicjowanym łuku
- Przepływ gazu regulować za pomocą umieszczonego nań zaworu powoli, będąc jednocześnie zwrócony w innym kierunku niż króciec wylotowy gazu z butli



Niebezpieczeństwo części ruchomych

- Wszelkie części obudowy w postaci drzwi czy pokryw powinny być zamknięte i bezpiecznie zamocowane
- Nie wkładać rąk, włosów, luźnej odzieży bądź narzędzi do ruchomych części urządzenia
- Zdejmowanie osłon w celu przeglądu czy konserwacji powinni wykonywać tylko wykwalifikowani pracownicy
- Przed dokonywaniem montażu/podłączenia wyłączyć silnik podajnika drutu



Niebezpieczeństwo oparzeń

Materiały podczas spawania mają podwyższoną temperaturę, która może spowodować poparzenia w mniejszym lub większym stopniu. Należy w takim wypadku stosować odpowiednią odzież oraz rękawice ochronne. Produkty/materiały po zakończonej pracy spawania powinny odczekać pewien odstęp czasu w celu schłodzenia się.



Stosować słuchawki wyciszające lub inne zabezpieczenie

Niektóre źródła generują poziom hałasu, który w dłuższym użytkowaniu może powodować pogorszenie się słuchu lub nawet jego utratę. Zalecane jest noszenie słuchawek ochronnych i/lub zatyczek dousznych. Poziom hałasu w miejscu pracy nie powinien przekraczać dopuszczalnych norm.




WAŻNE! Zużyty sprzęt elektroniczny należy oddać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów!

Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/WE dotyczącą wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz zastosowaniem jej w stosunku do prawa krajowego, zużyte urządzenia tego typu należy oddać do zakładu utylizacji odpadów.

W obowiązku osoby odpowiedzialnej za sprzęt jest uzyskanie informacji o odpowiednich punktach zbiórki odpadów.

1.1 Naklejka ostrzegawcza

Urządzenie posiada naklejkę ostrzegawczą. Nie należy jej **usuwać** lub **zakrywać**.

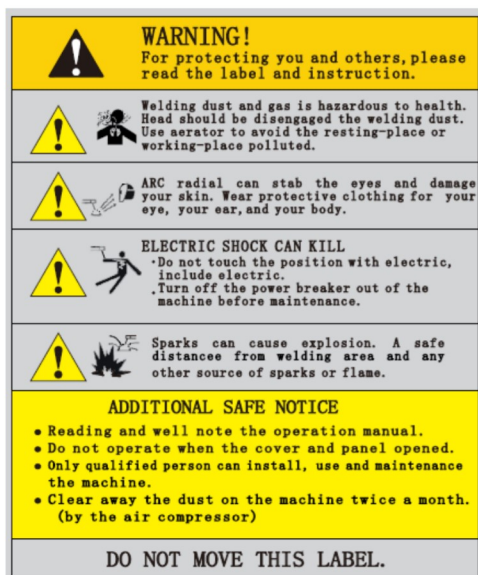

Rys. 1. Naklejka ostrzegawcza

2. Opis ogólny

2.1 Dane techniczne

Tab. 1. Tabela przedstawiająca parametry dla modelu EXPERT MIG 405CW COMPACT SYNERGIC

Model	EXPERT MIG 405CW COMPACT SYNERGIC	
Parametry		
Napięcie zasilania [V]	400~3	
Częstotliwość [Hz]	50/60	
Znamionowy prąd wejściowy [A]	31 (MIG)	33 (MMA)
Pobór mocy w stanie bezczynności [W]	42	
Sprawność [%]	84	
Napięcie jałowe [V]	72	
Zakres prądu spawania [A]	20÷400	10÷400
Zakres napięcia łuku [V]	10÷40	
Wydajność: Cykl pracy (40°C ,10 minut)	400A 60% (MIG)	400A 60% (MMA)
	310A 100% (MIG)	310A 100% (MMA)
Klasa izolacji	H	
Stopień ochrony	IP21S	
Chłodzenie	AF/LC (powietrze/ciecz)	
Pojemność zbiornika	5L	
Waga [kg]	76	
Zabezpieczenie sieci zasilającej	C25	
Modele podobne	-	

2.2 Wprowadzenie

EXPERT MIG 405CW jest nowoczesnym, wielofunkcyjnym urządzeniem spawalniczym (źródłem prądu), które umożliwia dokładną regulację, stabilne parametry i wysoką jakość spawania. Inwertorowe źródło prądu pozwala na konstrukcję urządzenia o niewielkich gabarytach i ciężarze oraz dużym cyklu pracy. Przeznaczona do spawania stali węglowej, aluminium, stopów aluminium, miedzi, tytanu, stali nierdzewnej i innych metali kolorowych. Umożliwia spawania metodami MIG, MAG oraz MMA.


2.3 Cykl pracy i przeciążenie

Cykl pracy wskazuje czas, w ciągu którego źródło może wytworzyć odpowiednią ilość prądu bez przeciążenia. Wyrażany w % na podstawie cyklu 10 minutowego (np. 60% = 6 minut pracy, 4 minuty przerwy). Jeśli nastąpi przegrzanie czujnik termiczny wyłączy napięcie wyjściowe i uniemożliwi dalsze spawanie, wentylator będzie kontynuował pracę aby schłodzić urządzenie. Należy odczekać 15 minut aż urządzenie schłodzi się. Pomocnym będzie zmniejszenie wartości prądu lub ograniczenie cykli pracy urządzenia.

2.4 Zasada działania

Źródło składa się z modułów mocy, które znajdują się na specjalnych obwodach drukowanych i optymalizowanych w celu uzyskania maksymalnej niezawodności i zredukowanej konserwacji.

Zasilanie trójfazowe prądem AC jest prostowane i zamieniane na prąd DC. Następnie konwertowane ponownie na prąd AC o średniej częstotliwości (wartość w okolicy 20kHz) przez układ inwertorowy. Następnie redukcja napięcia odbywa się przez transformator (główny) a diody prostownicze prostują prąd na wyjściu. Obwód elektryczny przyjmuje bezpieczną wartość natężenia oraz napięcia wskazaną przez układ kontrolny, w zależności od stosowanej metody spawania. W trakcie pracy natężenie pracy może być zmieniane i dostosowywane do wymagań łączeniowych podczas kładzenia spoiny.

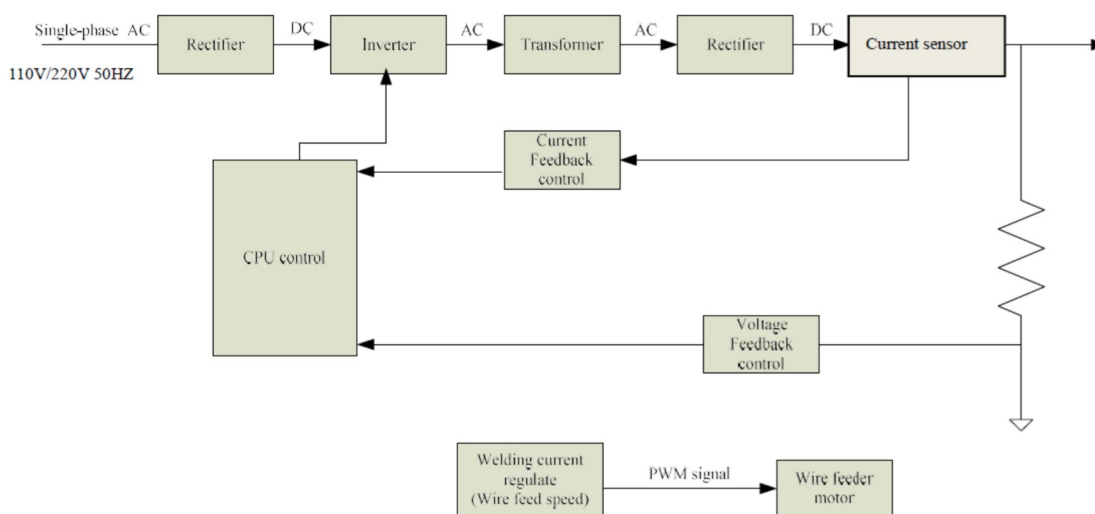


Rys. 2. Schemat blokowy pokazujący zasadę działania (ang.)

2.5 Charakterystyka prądowo-napięciowa

Ta seria urządzeń MIG posiada bardzo dobrą charakterystykę prądowo-napięciową, którą przedstawia poniższy wykres. Zależność między napięciem spawania U_2 a prądem spawania I_2 wg obliczeń wynosi:


$$U_2 = 14 + 0.05 I_2 \text{ [V]}$$

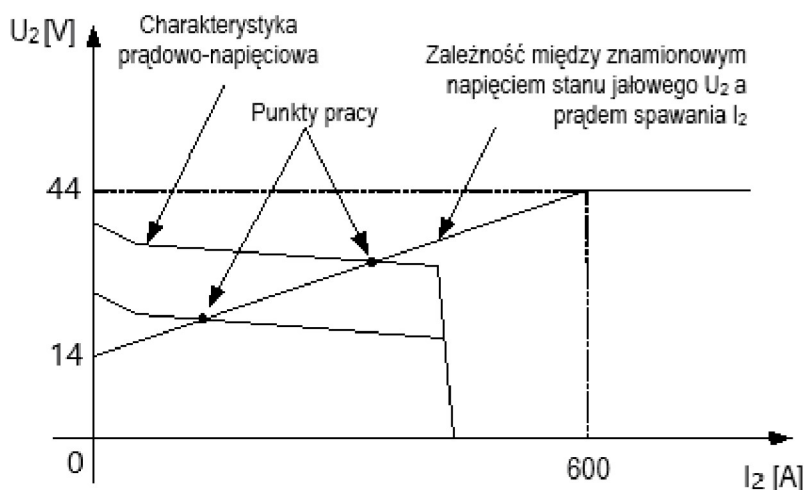

Rys. 3. Wykres przedstawiający zależność natężenia I_2 od napięcia U_2

3. Instalacja i użytkowanie

3.1 Przed uruchomieniem

-  **UWAGA! NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE:** używanie źródła do jakiegokolwiek pracy innej niż przewidzianej (spawanie MIG/MAG, MMA) jest niebezpieczne!
-  **ZAGROŻENIE! WYKONAĆ WSZELKIE OPERACJE INSTALOWANIA I PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE PODCZAS GDY ŹRÓDŁO JEST WYŁĄCZONE ORAZ NIEPODPIĘTE POD ZASILANIE!**

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE POWINNY BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ PERSONEL DOŚWIADCZONY LUB WYKWAŁIFIKOWANY!

PRZYGOTOWANIE

Rozpakować urządzenie spawalnicze i zamontować niepodłączone części znajdujące się w opakowaniu.

SPOSÓB PODNOSZENIA ŹRÓDŁA



WAŻNE! Wszystkie źródła należy podnosić za pomocą specjalnego uchwyty lub pasa znajdującego się w wyposażeniu, jeżeli jest przewidziany dla danego modelu.

UMIESZCZENIE ŹRÓDŁA



UWAGA! Wyznaczyć miejsce instalacji urządzenia w taki sposób, aby w pobliżu otworu wejściowego i wyjściowego powietrza chłodzącego nie znajdowały się żadne przeszkody (przepływ wymuszony przez wentylator, jeżeli występuje). Równocześnie należy upewnić się, czy nie zasysany jest pył przewodzący, opary korozyjne, wilgotność, itp.

Wymagane jest pozostawienie co najmniej 250mm wolnej przestrzeni wokół źródła.



WAŻNE! Ustawić źródło na płaskiej powierzchni o nośności odpowiedniej dla ciężaru, aby uniknąć wywrócenia lub przesunięcia.

Podłączenie do sieci zasilającej:

- Przed wykonaniem jakiegokolwiek podłączenia elektrycznego należy sprawdzić, czy dane umieszczone na tabliczce znamionowej źródła odpowiadają napięciu i częstotliwości sieci, będącej do dyspozycji w miejscu instalacji
- Źródło należy podłączyć wyłącznie do systemu zasilania z uziemionym przewodem neutralnym
- Aby zapewnić zabezpieczenie przed pośrednim kontaktem należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe typu C dla urządzeń jednofazowych i trójfazowych
- W przypadku podłączania do publicznej sieci zasilania obowiązkiem instalatora lub użytkownika jest sprawdzenie, czy urządzenie spawalnicze może zostać do niej podłączone (jeżeli to konieczne należy skonsultować się z przedsiębiorstwem zarządzającym siecią)

WTYCZKA I GNIAZDO SIECIOWE


Urządzenie zasilane napięciem 400V jest wyposażone fabrycznie w przewód zasilania, bez wtyczki zasilającej. Może zostać podłączony do gniazda elektrycznego wyposażonego w bezpieczniki lub automatyczny wyłącznik.

Odpowiedni zacisk uziemiający powinien być podłączony do przewodu uziemiającego (kolor żółto-zielony) linii zasilania.



UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE WYŻEJ OPISANYCH ZASAD MOŻE SPOWODOWAĆ NIESKUTECZNE DZIAŁANIE UKŁADU ZABEZPIECZENIA, ZA KTÓRE PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI!

Uchwyt spawalniczy

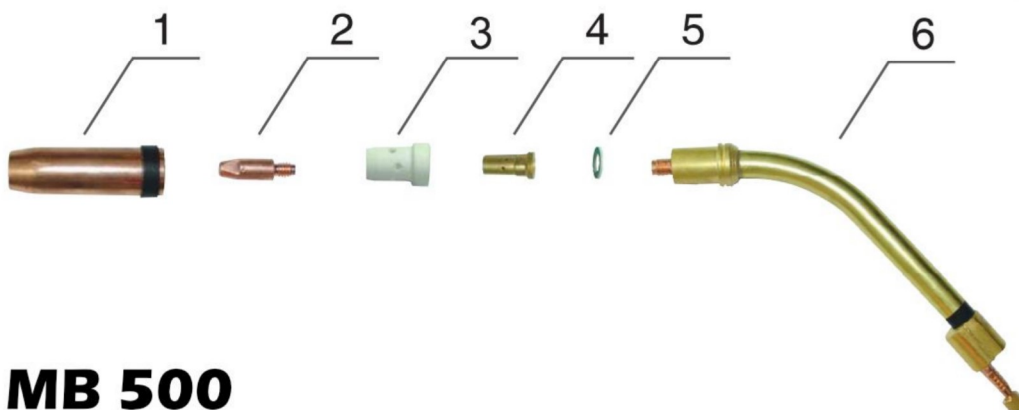

MB 500

Rys. 4. Uchwyt MIG/MAG MB500 (także MB400) ze złączem typu euro, gdzie:

1 – dysza gazowa, 2 – końcówka prądowa, 3 – rozdzielacz gazu, 4 – gniazdo końcówki prądowej, 5 – podkładka izolacyjna korpusu uchwytu, 6 – fajka uchwytu MIG (korpus uchwytu)

3.2 PANEL PRZEDNI I TYLNY

3.2.1 Panel przedni oraz tylny źródła



Przód:

- (1) Panel sterowania
- (2) Gniazdo EURO
- (3) Przełącznik ON/OFF
- (4) Gniazdo biegunowości „+”
- (5) Gniazdo sterowania (Spool Gun)
- (6) Gniazdo biegunowości „-”
- (7) Wlew chłodnicy
- (8) Gniazda wyjścia/wejścia cieczy

Tył:


- (9) Króciec gazu (MIG/MAG)
- (10) Wejście przewodu zasilającego

Rys. 5. Schemat obrazujący podstawowe elementy panelu przedniego i tylnego źródła

3.2.2 Komora podajnika

KOMORA PODAJNIKA:

- 1 – wspornik szpuli drutu
- 2 – nakrętki dociskowe (2x)
- 3 – podajnik drutu 4-rolkowy

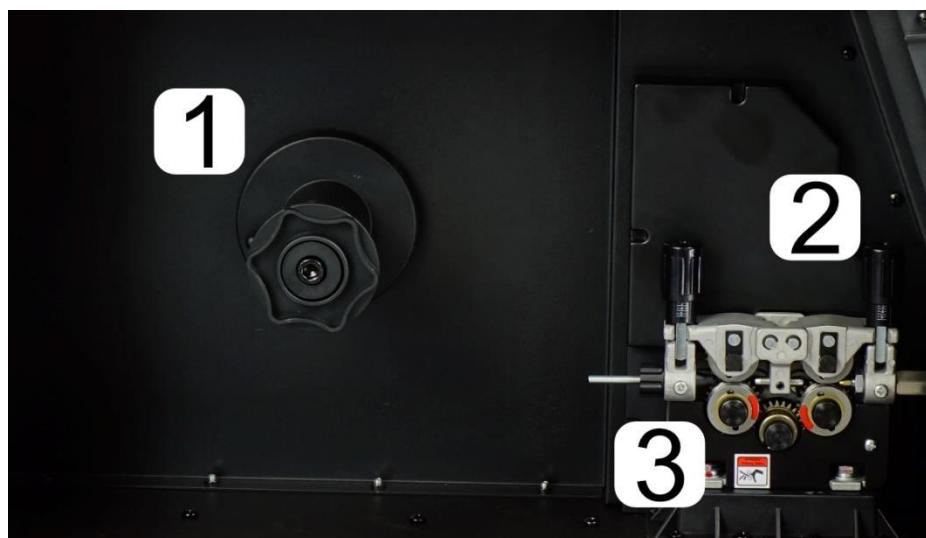

Rys. 6. Podstawowe elementy komory podajnika

3.2.3 Panel sterowania



Rys. 7. Opis panelu sterowania

DOKŁADNY OPIS

Dioda zasilania (1)

Sygnalizuje włączenie urządzenia.

Dioda alarmu (2)

Alarmuje o sytuacji, gdy: włączyło się zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe, wystąpiła usterka wewnętrznego obwodu napięcia, problem z systemem chłodzenia.

Dioda temperatury (3)

Alarmuje, gdy został przekroczony cykl pracy i nastąpiło przegrzanie źródła.

Dioda woltów (4)

Sygnalizuje wartości napięcia lub korekty napięcia. Regulacja z poziomu lewego pokrętkła.

Dioda indukcyjności (5)

Sygnalizuje regulację indukcyjności, w zakresie $(-)/10.0 \div (+)/10.0$. Wartość indukcyjności ustawia się za pomocą lewego pokrętkła, gdzie ruch lewo/prawo ustawia wartość.

Dioda JOB (6)

Sygnalizuje otwarte menu zapisywania/wczytywania parametrów.

Dioda prędkości posuwu drutu (7)

Sygnalizuje regulację prędkości wysuwania drutu, wyrażonej w m/min. W trybie manualnym występuje bazowo. W trybie synergicznym można ją włączyć przy wciśnięciu prawego pokrętkła, a wyregulować wartość poprzez ruch pokrętkła prawo/lewo.

Dioda grubości materiału (8)

Sygnalizuje regulację grubości spawanego materiału. Wartość grubości ustawia się za pomocą prawego pokrętkła. W trybie synergicznym można ją włączyć przy wciśnięciu prawego pokrętkła, a wyregulować wartość poprzez ruch pokrętkła prawo/lewo.

Dioda amperów (9)

Sygnalizuje regulację prądu spawania. Regulacja z poziomu prawego pokrętkła.

Pokrętkło strona lewa (10)

Odpowiada za regulację parametrów na wyświetlaczu po lewej stronie. Bazowo reguluje korekcję napięcia/napięcie. Jednorazowe wciśnięcie przełącza między funkcjami (4) oraz (5).

Pokrętkło strona prawa (11)

Odpowiada za regulację parametrów na wyświetlaczu po prawej stronie. Bazowo reguluje prąd spawania/prędkość podawania drutu. Jednorazowe wciśnięcie przełącza między funkcjami (7), (8) oraz (9).

Dodatkowe funkcje i parametry Fn (12)

Menu parametrów dodatkowych. Lewym pokrętkiem wybiera się daną funkcję, prawym ustawia wartość. Dostępność danej funkcji zależy od metody spawania oraz trybu przycisku.

Funkcja JOB - wczytanie (13)

Pozwala wczytać zapisane parametry spawania.

Funkcja JOB - zapisanie (14)

Pozwala zapisać ustawione parametry spawania.

Funkcja wysuwu drutu (15)

Sprawdzenie poprawności wysuwania się drutu.

Funkcja wypływu gazu (16)

Sprawdzenie poprawności przepływu gazu.

Wybór metody spawania (17)

Idąc od góry:

- SYN – MIG/MAG tryb synergiczny
- MAN – MIG/MAG tryb synergiczny
- MMA – elektroda otulona

Wybór trybu przycisku (18)

Idąc od góry:

- 2T
- 4T
- S4T
- SPOT

Wybór trybu chłodzenia (19)

Idąc od góry:

- AF – wentylator
- LC – chłodzenie cieczą

Wybór gazu osłonowego (20)

Wybór materiału spawanego (21)





Wybór średnicy drutu spawalniczego (22)

Funkcja Spool Gun (23)


Spawanie specjalnym uchwytem typu spool gun. Funkcja dostępna tylko w trybie manualnym (MAN).

TRYB PRZYCISKU

Do wyboru 4 funkcje pracy spawania dla metody MIG/MAG (tryby uchwytu):


-  a) 2T
-  b) 4T
-  c) S4T
-  d) SPOT

- a) Spawanie następuje poprzez wciśnięcie przycisku na uchwycie i trzymaniu go podczas wykonywania spoiny. Po zwolnieniu przycisku następuje przerwanie działania.

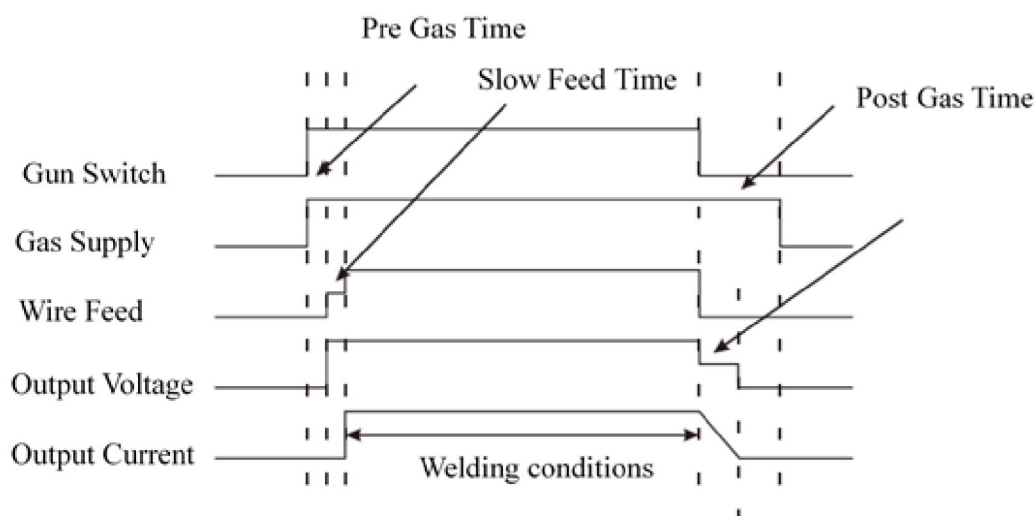


Rys. 8. Schemat działania uchwytu w trybie 2T (ang.)

- b) Spawanie następuje przez dwukrotne wciśnięcie przycisku na uchwycie i nie ma konieczności jego trzymania podczas pracy. Przerwanie działania następuje po ponownych wciśnięciach przycisku.

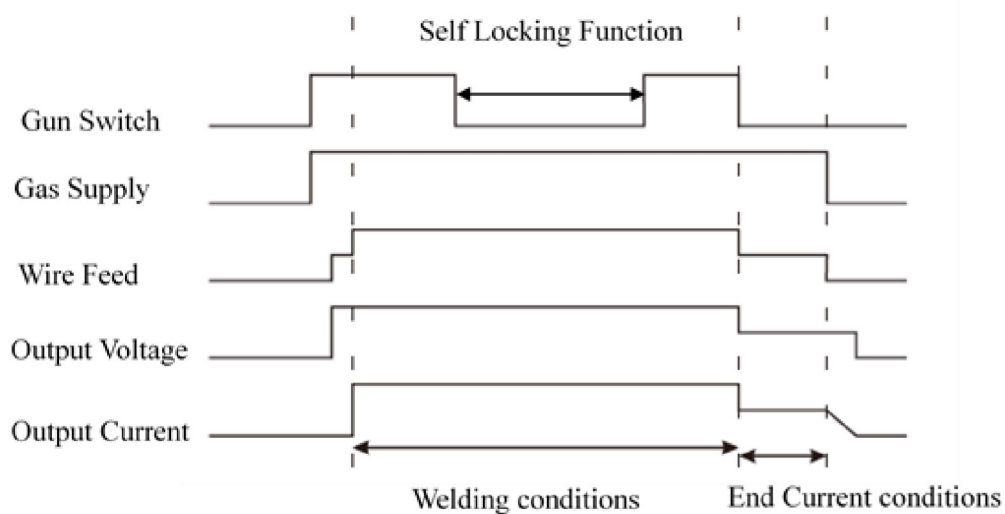


Rys. 9. Schemat działania uchwytu w trybie 4T (ang.)

- c) Spawanie w trybie S4T działa na zasadzie trybu 4T z tą jednak różnicą, że pozwala użytkownikowi dodatkowo ustawić prąd początkowy i końcowy.

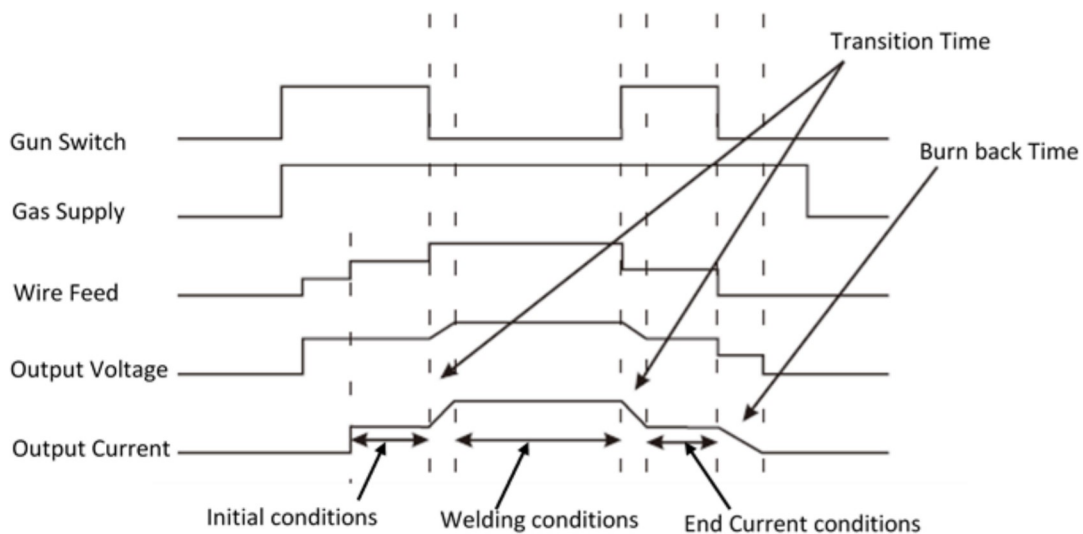

Rys. 10. Schemat działania uchwyty w trybie S4T (ang.)

- d) Spawanie punktowe odbywa się na podobnej zasadzie jak spawanie 2T z tą różnicą, że proces nie jest ciągły, tylko określony w krótkim przedziale czasowym.

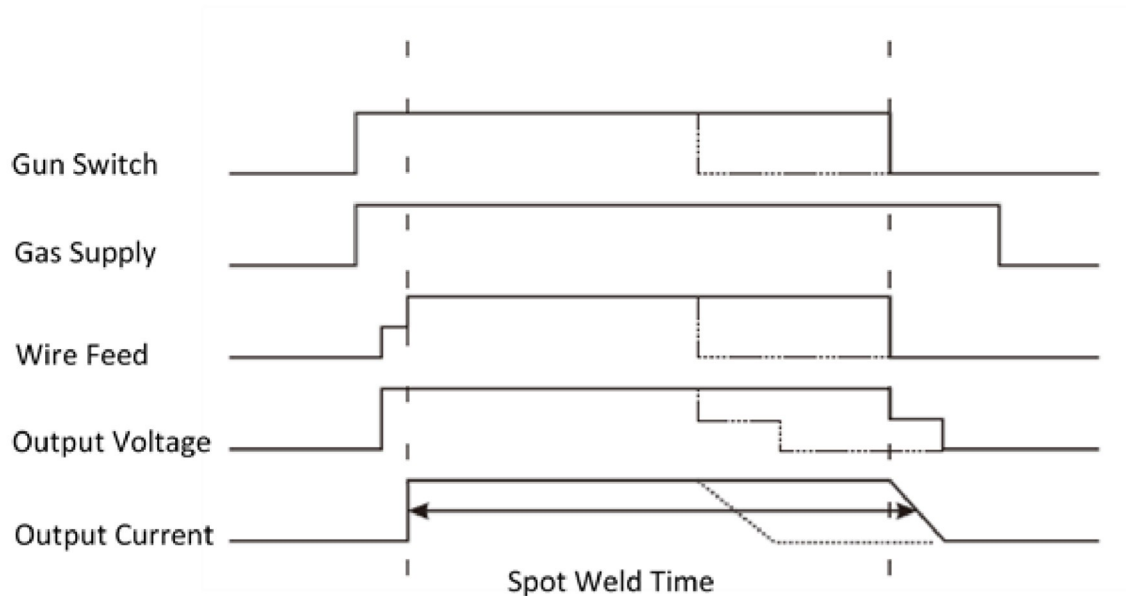

Rys. 11. Schemat działania uchwyty w trybie SPOT (ang.)

FUNKCJE DODATKOWE



Menu funkcji dodatkowych umożliwia bardziej szczegółowe dostosowanie parametrów dla określonego trybu pracy spawania. Za przejście do menu funkcji dodatkowych odpowiada przycisk Fn. Lewym pokrętkiem wybiera się daną funkcję, prawym ustawia wartość. Wszystkie funkcje oraz ich dostępność w poszczególnym trybie zostały opisane w tabeli 2.

Tab. 2. Tabela funkcji dodatkowych

Nr	Wyświetlany skrót funkcji	Pełna nazwa funkcji	Przedział regulacji	Metoda		Tryb uchwytu			
				MIG	MMA	2T	4T	S4T	SPOT
1	PrG	Pre Gas	0.0÷2.0 [s]	*		*	*	*	*
2	PoG	Post Gas	0.0÷10.0 [s]	*		*	*	*	*
3	SFt	Slow Feed Time	0.0÷5.0 [s]	*		*	*	*	*
4	bub	Burn Back	0÷5 [s]	*		*	*	*	*
5	SPt	Spot Weld Time	0.1÷5.0 [s]	*					*
6	SPg	Spool Gun	On/Off	*		*	*	*	*
7	SCP	Start Current Percent	1÷200 [%]	*				*	
8	ECP	End Current Percent	1÷200 [%]	*				*	
9	HSt	Hot Start	0÷10		*				
10	ACF	Arc Force	0÷10		*				

Tłumaczenie poszczególnej funkcji:

1. Gaz Przed
2. Gaz Po
3. Czas Dojazdu Drutu
4. Upalenie Drutu
5. Czas Spawania Punktowego
6. Uchwyt Typu Spool Gun*
7. Narastanie Prądu (procentowo)
8. Opadanie Prądu (procentowo)
9. Hot Start (łatwiejsze zajarzenie elektrody)
10. Arc Force (funkcja stabilizacji łuku elektrody)

*Potrzebny jest uchwyt typu Spool Gun

FUNKCJA ZAPISU/ODCZYTU JOB

Nazwane są programami JOB. Wejście w tryb zapisywania odbywa się przez wciśnięcie przycisku SAVE, wejście w tryb wczytywania odbywa się przez wciśnięcie przycisku RECALL. Sygnalizację poruszania się po menu przedstawia dioda JOB. W zależności od uruchomionej funkcji, na wyświetlaczu lewym pojawi się odpowiedni indeks:



SAVE - ZAPISZ



RECALL - WCZYTAJ

Wybór poszczególnego miejsca zapisu/odczytu reguluje się za pomocą pokrętła prawego. Wciśnięcie to akceptacja, ruch prawo/lewo to wybór pozycji. Do dyspozycji użytkownika jest 100 miejsc.



WAŻNE! Puste miejsce będą sygnalizować migające diody (JOB, A lub posuwu drutu) oraz Jeśli któryś z programów będzie zajęty, wówczas będzie migać tylko pojedyncza dioda dla danej metody oraz danego przycisku.




WAŻNE! Nie można usuwać wcześniej zapisanych programów. Można tylko nadpisać.



UWAGA! Po wejściu do menu za pomocą przycisku zapisz (SAVE) wyjście z niego zapewnia tylko i wyłącznie przycisk zapisz. **Należy uważać, by nie nadpisać wcześniej zapisanego programu!** Analogicznie działa to dla przycisku wczytaj (RECALL).

3.3 METODA MMA

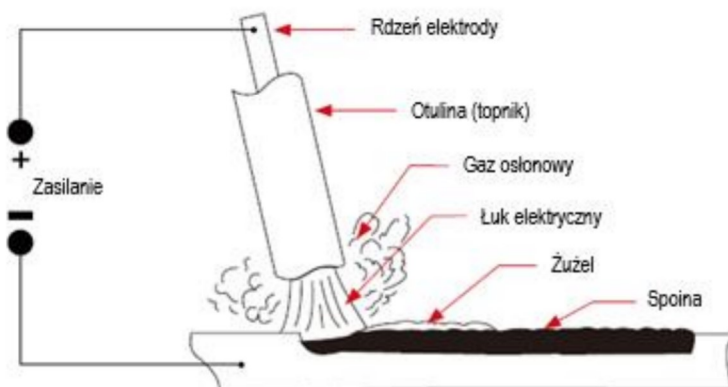

Rys. 12. Schemat procesu spawania elektrodą otuloną przy podłączeniu DCEP


Spawanie elektrodą otuloną (MMA) należy do metod, w których łuk spawalniczy występuje pomiędzy elektrodą topliwą pokrytą specjalną otuliną a materiałem spawanym. Spoinę tworzy stapiający się rdzeń elektrody (najczęściej litowy), pokrywająca go otulina oraz nadtopione krawędzie przedmiotów łączonych. Materiał rodzimy w składzie spoiny wynosi około 10÷40%.

3.3.1 Przygotowanie do pracy

Źródło umożliwia pracę spawania elektrodą otuloną (MMA) prądem stałym (DC). W większości przypadków elektroda będzie pracować na biegunowości dodatniej (uchwyt podłączony do gniazda „plusowego” urządzenia), niekiedy tylko na biegunowości ujemnej (uchwyt podłączony do gniazda „minusowego” urządzenia). Oznaczone jako:

DCEP (Digital Current Electrode Positive): podłączenie pod „+”

DCEN (Digital Current Electrode Negative): podłączenie pod „-”

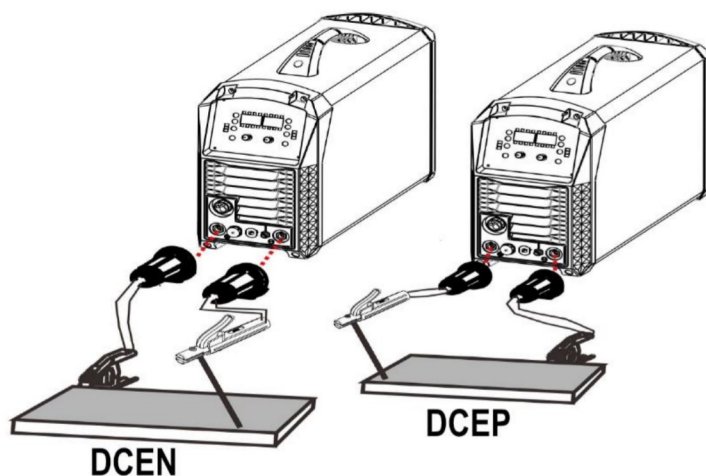

W przypadku spawania prądem przemiennym, biegunowość nie ma znaczenia i uchwyt z elektrodą można podłączyć do gniazda „plusowego” lub „minusowego”.

Rys. 13. Podłączenie uchwyty z elektrodą przy spawaniu prądem stałym: DCEP - biegunowość dodatnia, DCEN - biegunowość ujemna.
Rysunek podglądowy.

3.3.2 Proces spawania MMA

Spawanie MMA krok po kroku:

1. Postawić źródło na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Podłączyć uchwyt elektrodowy i masowy do odpowiednich gniazd (+ -), najczęściej to uchwyt roboczy pod „+”, natomiast uchwyt masowy pod „-”.
3. Umieścić elektrodę w zacisku uchwytu elektrodowego.
4. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej (400V, 50/60Hz).
5. Po włączeniu źródła (przełącznik ON/OFF), przełączyć na metodę MMA (rys. 7 pkt 17).
6. Ustawić parametry spawalnicze wg własnych potrzeb, prawym pokrętkiem reguluje się prąd spawania. Dodatkowe funkcje są dostępne pod przyciskiem Fn (rys. 7 pkt 12).
7. Opcjonalnie, podczas wykonywania spoiny, dostosowywać natężenie prądu wg uznania, za pomocą pokrętki.
8. Po zakończeniu pracy pozostawić jeszcze włączone urządzenie na kilka minut w celu schłodzenia.
9. Wyłączyć źródło (przełącznik ON/OFF).



! UWAGA! Należy postępować według wskazówek producenta podanych na opakowaniu stosowanych elektrod. Zawarte są tam informacje takie jak prawidłowa biegunowość elektrody czy odnośny prąd optymalny. Prąd spawania należy regulować w zależności od średnicy stosowanej elektrody oraz rodzaju spoiny, którą zamierza się wykonać. W tabeli poniżej (tab. 3) podane są przybliżone wartości prądu używanego dla różnych średnic elektrody.

! UWAGA! NIE STUKAĆ ELEKTRODĄ O PRZEDMIOT, grozi uszkodzeniem powłoki i utrudnia zajarzenie łuku!

3.3.3 Parametry metody MMA

Natężenie prądu

Rodzaj prądu spawania ma wpływ między innymi na: głębokość przetopienia, stabilność łuku elektrycznego czy kształt ściegu spoiny. Prąd stały zapewnia stabilny łuk i równomierny transport ciekłego metalu w nim a także stosunkowo ogranicza liczbę rozprysków również przy niskich natężeniach. Wartość dobierana jest w zależności od zastosowanej elektrody oraz jej średnicy, materiału spawanego, jego grubości czy pozycji roboczej podczas spawania.

Tab. 3. Tabela doboru natężenia w stosunku do wybranej średnicy elektrody rutowej 6013

Średnica elektrody [mm]	Zakres natężenia [A]
2.5	60÷95
3.2	100÷130
4.0	131÷165
5.0	166÷260

Napięcie łuku

Napięcie łuku jest wielkością wprost proporcjonalną do długości łuku. Występuje tutaj także pojęcie biegu jałowego czyli napięcia pomiędzy elektrodą a materiałem spawanym przed zamknięciem obwodu spawania. Jego wartość określa z jaką łatwością zajarzy się łuk, im wyższa wartość tym proces zajarzenia jest prostszy.

Długość łuku

Wpływa nie tylko na jakość spoiny ale także na komfort pracy. Krótki łuk gwarantuje uzyskanie złącza o lepszych właściwościach jednakże zbyt krótkie odległości może spowodować większe „zażużenie” spoiny a nawet przyklejenie elektrody do przedmiotu spawanego. Długi łuk natomiast daje duży rozprysk, zmniejsza przetopienie oraz powoduje porowatość spoin.

Prędkość spawania

Określana jest jako szybkość przemieszczania się końca elektrody, szczególnie podczas ruchu liniowego. Niekiedy jej interpretacja obejmuje prędkość wykonania odcinka spoiny. Zbyt szybkie przemieszczenie powoduje płytki przetop i wąską spoinę, natomiast zbyt wolny ruch niestabilność łuku, nadmierną ilość żużlu oraz niskie właściwości mechaniczne.

Średnica elektrody

Dobór średnicy elektrody zależy głównie od grubości materiału spawanego. Decyduje między innymi o gęstości prądu spawania, głębokości wtopienia czy kształcie ściegu spoiny. Poprawne zastosowanie elektrody pozwala uzyskać spoinę o oczekiwanych wymiarach oraz kształcie. Poniżej tabela pokazująca teoretyczny dobór elektrody (rutowa 6013) do grubości materiału spawanego.

Tab. 4. Tabela dobierania średnicy elektrody rutowej 6013 do materiału spawanego

Maksymalna zalecana średnica elektrody [mm]	Średnia grubość materiału spawanego [mm]
2.5	1.0÷2.0
3.2	2.0÷5.0
4.0	5.0÷8.0
5.0	>8.0

3.3.4 Podstawowe problemy

W przypadku niepoprawnego działania źródła w trybie MMA zaleca się dokładne sprawdzenie poszczególnych elementów. Poniżej wykaz standardowych problemów w formie tabeli.


Tab. 5. Standardowe problemy przy metodzie MMA

NR	Problem	Przyczyna	Proponowane rozwiązanie
1	Brak zajarzenia łuku	Przerwany obwód	Sprawdzić podłączenie wszystkich przewodów; Sprawdzić uziemienie
		Brak zasilania	Sprawdzić podłączenie do sieci zasilającej; Sprawdzić, czy urządzenie jest włączone
		Wybrana zła metoda	Sprawdzić, czy została wybrana metoda MMA
2	Porowatość – płytki przetop lub „dziurawa” spoina	Zbyt długi łuk	Skrócić łuk elektryczny
		Zabrudzona lub wilgotna powierzchnia robocza	Wyczyścić przestrzeń roboczą z wszelkiej maści substancji takich jak smary, oleje, farby, opiłki metali itp.
		Wilgotna elektroda	Wymienić na elektrodę suchą
3	Duże odpryski	Zbyt duże natężenie	Zmniejszyć natężenie prądu lub wymienić na elektrodę o większej średnicy
		Zbyt długi łuk	Skrócić łuk elektryczny
4	„Dziurawy żużel” lub całkowicie odkryta spoina	Niewystarczająca temperatura pracy	Zwiększyć natężenie prądu lub wymienić na elektrodę o większej średnicy
		Zabrudzona lub wilgotna powierzchnia robocza	Wyczyścić przestrzeń roboczą z wszelkiej maści substancji takich jak smary, oleje, farby, opiłki metali itp.
		Niepoprawna technika spawania	Zastosować inną technikę prowadzenia końcówki elektrody; poprosić o pomoc bardziej doświadczoną osobę
5	Słabe wtopienie	Niewystarczająca temperatura pracy	Zwiększyć natężenie prądu lub wymienić na elektrodę o większej średnicy
		Niepoprawna technika spawania	Zastosować inną technikę prowadzenia końcówki elektrody; poprosić o pomoc bardziej doświadczoną osobę
		Słabe przygotowanie miejsca na spoinę	Sprawdzić szerokość i wysokość spoiny; upewnić się, że spawany materiał nie jest za cienki; poprosić o pomoc bardziej doświadczoną osobę
6	Mocne wtopienie, nawet przelotowe	Zbyt wysoka temperatura pracy	Zmniejszyć natężenie prądu lub wymienić na elektrodę o mniejszej średnicy
		Niepoprawna prędkość spawania	Zwiększyć prędkość spawania; poprosić o pomoc bardziej doświadczoną osobę
7	Nierówna spoina	Niestabilna, trzęsąca dłoń	Próbować doszlifować technikę pracy; użyć obydwu rąk
8	Zniekształcona spoina	Zbyt wysoka temperatura pracy	Zmniejszyć natężenie prądu lub wymienić na elektrodę o mniejszej średnicy
		Niepoprawna technika spawania	Zastosować inną technikę prowadzenia końcówki elektrody; poprosić o pomoc bardziej doświadczoną osobę
		Słabe przygotowanie miejsca na spoinę	Sprawdzić szerokość i wysokość spoiny; upewnić się, że spawany materiał nie jest za cienki; poprosić o pomoc bardziej doświadczoną osobę
9	Spawanie z odmienną lub nietypową charakterystyką łuku	Niepoprawna polaryzacja	Zmienić polaryzację; sprawdzić poprawność podłączenia przewodów oraz użytej elektrody otulonej

3.4 Metoda MIG/MAG

Spawanie metodą MIG/MAG należy do rodzaju spawania elektrodą topliwą w osłonie gazu. Różnica występuje jednak podczas doboru gazu. W pierwszym przypadku (MIG) gazem osłonowym jest argon lub hel natomiast w drugim (MAG) to dwutlenek węgla, mieszanka dwutlenku węgla i argonu/helu oraz rzadko argonu z tlenem. Wspomnianą elektrodą topliwą jest w tym przypadku drut spawalniczy nawinięty na szpulę znajdującą się wewnątrz maszyny. W tym procesie ciepło zostaje wytworzone w łuku elektrycznym powstającym pomiędzy końcówką wysuwającego się z uchwytu drutu a materiałem spawanym. Spawanie odbywa się przy prądzie stałym DC. Umożliwia łączenie prawie wszystkich metali oraz ich stopów.

3.4.1 Przygotowanie do pracy

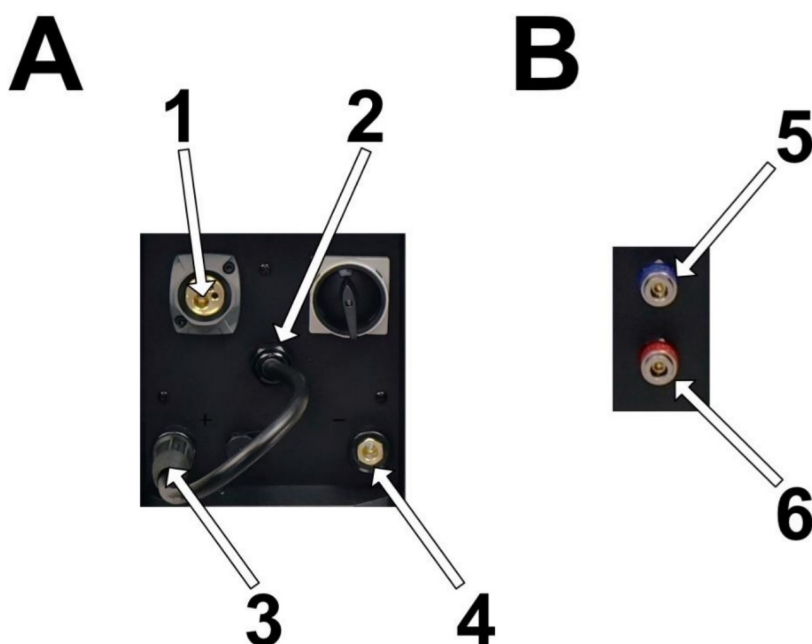

Rys. 14. Gniazda podłączenia:

- niezbędne podłączenie (A): 1 – gniazdo EURO, 2 – przewód polaryzacji, 3 – gniazdo „plusowe”, 4 – gniazdo „minusowe”,
- przy włączonej chłodnicy (B): 5 – szybkozłączka pod niebieski przewód uchwytu MIG, 6 – szybkozłączka pod czerwony przewód uchwytu MIG

3.4.2 Proces spawania

Spawanie MIG/MAG krok po kroku (DC+):

1. Postawić źródło na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Podłączyć uchwyt spawalniczy do odpowiednich gniazd (rys. 12). Uchwyt spawalniczy wpiąć do gniazda EURO, przewód polaryzacji do gniazda „+”, a masowy do gniazda „-„. Dodatkowo wychodzące przewody z uchwytu spawalniczego (czerwony i niebieski) wpiąć do odpowiednich gniazd chłodnicy (rys. 14 pkt B).
3. Przyłączyć butle z gazem roboczym do źródła za pomocą wężyka.
4. Zamontować odpowiednią szpulę z drutem w komorze podajnika (roz. 3.4.3).
5. Wyposażyć uchwyt MIG w odpowiednie elementy eksploatacyjne, w zależności od użytego drutu.
6. Przeciągnąć drut przez rolki podajnika oraz przewód w uchwycie MIG. Sprawdzić rolki i docisk (roz. 3.4.3).
7. Upewnić się, iż butla z gazem jest dobrze zabezpieczona przed niepożądanym przemieszczaniem się, obracaniem lub upadkiem.
8. Upewnić się, że nie ma przecieków gazu na wylotach maszyny lub reduktora.
9. Upewnić się, że nie ma przecieków cieczy przy przewodach od chłodnicy/uchwytu.
10. Gaz uwalniać za pomocą zaworu w butli i regulować ostrożnie poprzez reduktor, dostosowując przepływ (wyrażony w l/min) do własnych potrzeb.
11. Podłączyć źródło do sieci zasilającej (400V, 50/60Hz).
12. Po włączeniu źródła (przełącznik ON/OFF z przodu) przełączyć na metodę MIG (rys. 7 pkt 17).
13. Sprawdzić poprawność zamontowania drutu (rys. 7 pkt 15) oraz przepływu gazu (rys. 7 pkt 16).
14. Dostosować parametry spawalnicze wedle własnych potrzeb (**pełna rozpiska funkcji w roz. 3.2.3**).
15. Opcjonalnie, podczas wykonywania spoiny, dostosowywać natężenie prądu/napięcie spawania wg uznania.
16. Opcjonalnie, po zakończonej pracy zapisać program za pomocą funkcji JOB (rys. 7 pkt 12)
17. Po zakończeniu pracy pozostawić jeszcze włączone urządzenie na kilka minut, w celu schłodzenia.
18. Wyłączyć źródło (przełącznik ON/OFF).



UWAGA! Do prawidłowego działania maszyny należy upewnić się, że drut spawalniczy jest prawidłowo przeciągnięty przez podajnik oraz uchwyt spawalniczy.



UWAGA! Należy dobrze dokręcić złącza uchwytu MIG oraz uchwytu masowego!



WAŻNE! Należy zawsze upewnić się, iż zostały użyte poprawne elementy eksploatacyjne w uchwycie spawalniczym. Nieprawidłowe elementy mogą spowodować bocznikowanie drutu, zawijanie się drutu bądź też przepalenia końcówek spawalniczych!



OSTRZEŻENIE! Po zakończeniu pracy należy zawsze zakręcić zawór butli z gazem!

Zbiornik chłodnicy




Przed pierwszym użyciem maszyny, należy zawsze uzupełnić ciecz chłodzącą w zbiorniku chłodnicy. W tym celu należy odkręcić nakrętkę (rys. 5 pkt 7) i uzupełnić ciecz do poziomu ok. **85+90%** pojemności. Dodatkowo zaleca się odpowietrzyć cały układ. W tym celu, po zalaniu zbiornika cieczą i podłączeniu osprzętu do spawania, pozostawić odkręconą nakrętkę wlewową. Ustawić funkcje z włączoną chłodnicą (rys 7 pkt 19) i wymusić obieg cieczy poprzez krótki test spawania (najlepiej na próbce). Po próbie, należy zawsze dokręcić nakrętkę.

Stosować tylko i wyłącznie płyny chłodzące, przeznaczone do urządzeń spawalniczych. Można zastosować również mieszaniny wody demineralizowanej z koncentratem płynu chłodniczego (w stosunku **1/4** lub **1/5** koncentratu).

Kod producenta dla koncentratu chłodniczego to **006229**.

Zawsze uzupełniać braki cieczy, jeśli poziom spadnie poniżej 80%.

Wymiana cieczy w zbiorniku powinna odbywać się regularnie, kiedy zauważy się mętne chłodziwo lub kiedy ciecz będzie przypominała „gęstą zawiesinę”, ale nie rzadziej niż rok.

-  **UWAGA!** Nigdy nie uruchamiać trybu chłodzenia cieczą, jeśli w zbiorniku nie ma odpowiedniej ilości cieczy chłodzącej.
-  **UWAGA!** Nie wolno wylewać chłodziwa do akwenów wodnych czy gleby. Należy zapoznać się z kartą charakterystyki danego chłodziwa i stosować się do zapisanych tam zaleceń.
-  **OSTRZEŻENIE!** Nie korzystać z płynów chłodzących przeznaczonych do chłodziw samochodowych. Mogą one spowodować niechciane zjawiska, takie jak korodowanie czy zaburzony przepływ cieczy przez pompę.

3.4.3 Przygotowanie uchwytu i podajnika

Przed przystąpieniem do pracy spawania metodą MIG/MAG, należy odpowiednio przygotować uchwyt spawalniczy. Poniżej opisane czynności krok po kroku, dotyczące wymiany rolek, zakładania drutu czy


Wymiana rolek



Pociągnąć za dwie czarne dźwignie podajnika do siebie, aż do zwolnienia górnych ostoi.



Odkręcić nakrętki i wymienić rolki na odpowiednie pod swoje potrzeby.

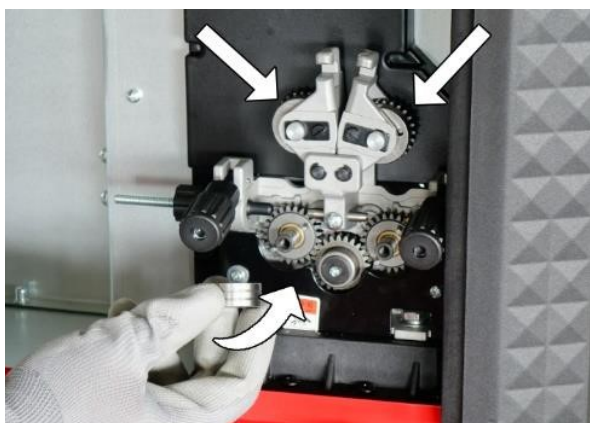

Po założeniu rolek i przykręceniu nakrętek, zamknąć górne osłony z rolkami dociskowymi, przytrzymując je palcami. Przeciągnąć obie wążchy na powrót do góry.




Ewentualnie wyregulować docisk rolek, za pomocą nakrętek dociskowych, od każdej z dźwigni (łącznie dwie).

Rys. 15. Podglądowe zdjęcia procedury wymiany rolek

Zakładanie drutu




Należy odkręcić nakrętkę dociskową i zdjąć ją ze wspornika.

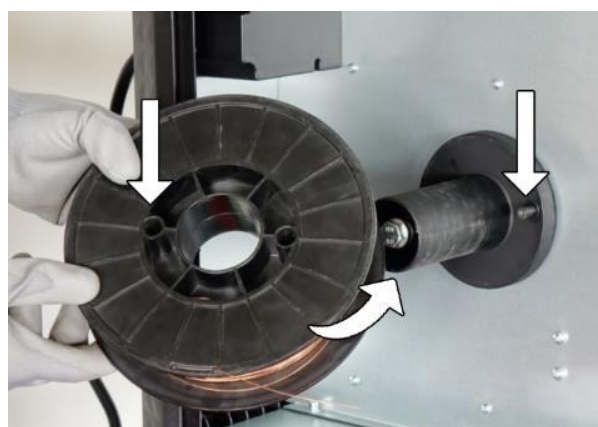

W przypadku małych szpul (do 5kg), ostrożnie osadzić na wsporniku. Dodatkowo na kołnierzu wspornika znajduje się bolca, do którego można dopasować otwór ze szpuli.



Założyć z powrotem i dokręcić. W przypadku, gdy mniejsza szpula nie będzie dociśnięta do bolca, może się przesuwać podczas podawania drutu (nie powinno to jednak mieć wpływu na pracę).

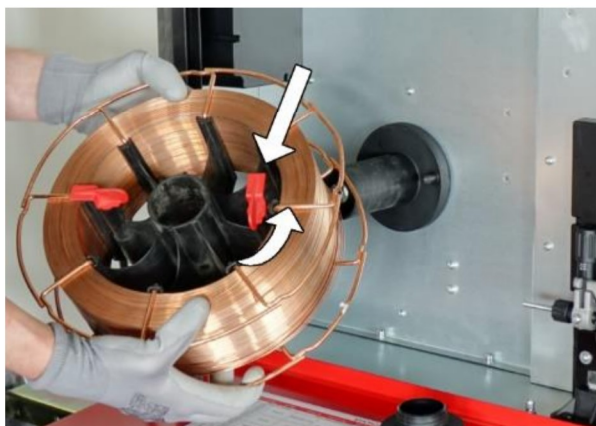

W przypadku zakładania dużej szpuli drutu (15kg), trzeba mieć pewność, jakiego rodzaju szpula jest montowana. Standardowo występują: na obręczy metalowej lub z tworzywa (plastiku). Tę plastikową zakłada się analogicznie, jak mniejszą szpulę. Do metalowej natomiast, należy wykorzystać adapter, który pozwoli odpowiednio osadzić szpulę.

Rys. 16. Podglądowe zdjęcia procedury wymiany rolek




UWAGA! Podajnik rolkowy bądź króciec pod wężyk gazowy może się minimalnie różnić (w zależności od modelu), jednakże czynności związane z obsługą/wymianą są identyczne.

3.4.4 Konfiguracja uchwyty typu Spool Gun

Uchwyt Spool Gun jest oddzielnym uchwytem spawalniczym, zawierającym wewnątrz korpusu małą komorę na drut spawalniczy, bez konieczności instalowania go w komorze podajnika źródła. Expert Mig 405 został wyposażony w gniazdo sterujące do takiego uchwyty. Podglądowy schemat podłączenia został pokazany na rys. 17.

Przykład podłączenia

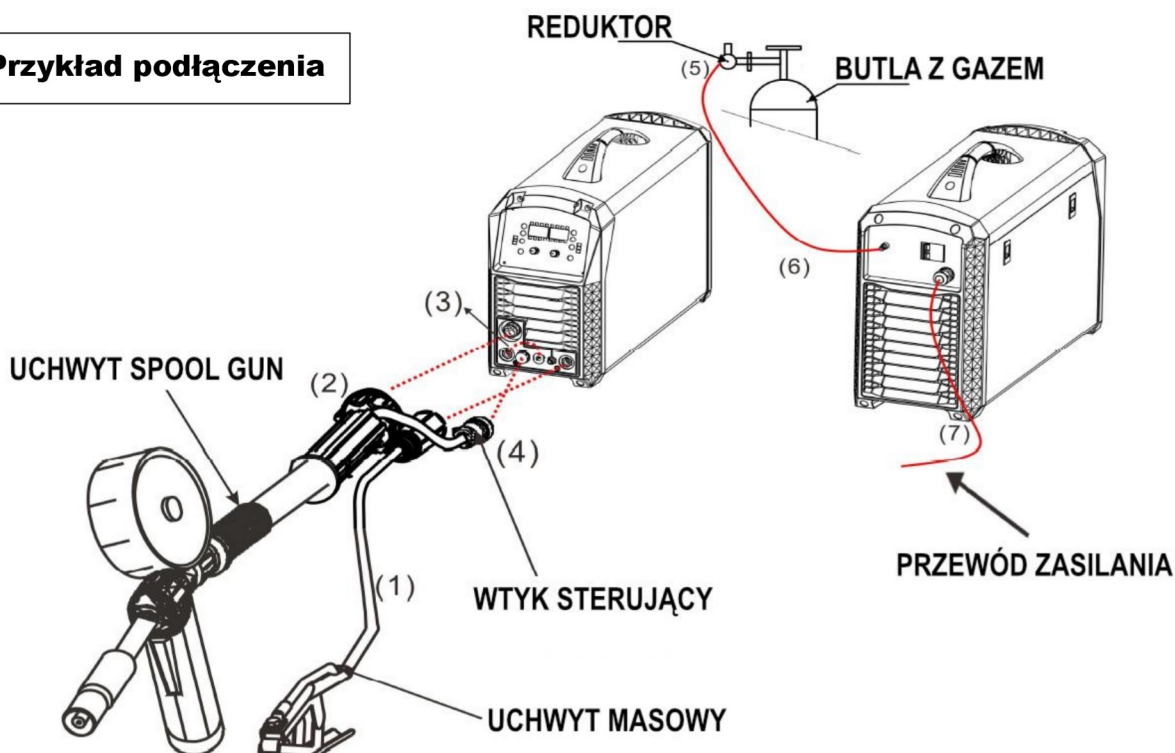


Rys. 17. Schemat podłączenia uchwyty typu Spool Gun:

1 – uchwyt masowy, 2 – uchwyt spawalniczy Spool Gun, 3 – przewód prądowy, 4 – wtyk sterujący Spool Gun, 5 – reduktor, 6 – wężyk gazu spawalniczego, 7 – przewód zasilania

- ❗ **WAŻNE!** Podobnie jak przy standardowym spawaniu MIG, należy upewnić się, iż zostały dobrze dokręcone uchwyty (Spool Gun oraz masowy).
- ❗ **WAŻNE!** Podłączenie uchwyty jak przy standardowym spawaniu MIG (spool gun na „+”, a masowy na „-“). Należy jednak pamiętać o wpięciu wtyczki sterującej!

3.4.5 Przewodnik spawania metodą MIG/MAG

Metoda spawania łukowego w osłonie gazu z wykorzystaniem elektrody topliwej (drułu spawalniczego) jest jedną z najpopularniejszych form łączenia konstrukcji stalowych i nie tylko. Należy do grupy GMA (Gas Metal Arc) i różni się dwa typy – w osłonie gazów obojętnych MIG (Metal Inert Gas) oraz gazów aktywnych MAG (Metal Active Gas). W praktyce stosuje się przede wszystkim do stali węglowych i niskostopowych, stali odpornych na korozję (tzw „nierdzewki”) oraz stopów aluminium. Przy zastosowaniu odpowiedniego spoiwa oraz dobranych parametrów spawalniczych możliwe jest także wykonywanie połączeń blach ocynkowanych przy wykorzystaniu tzw. lutospawania.

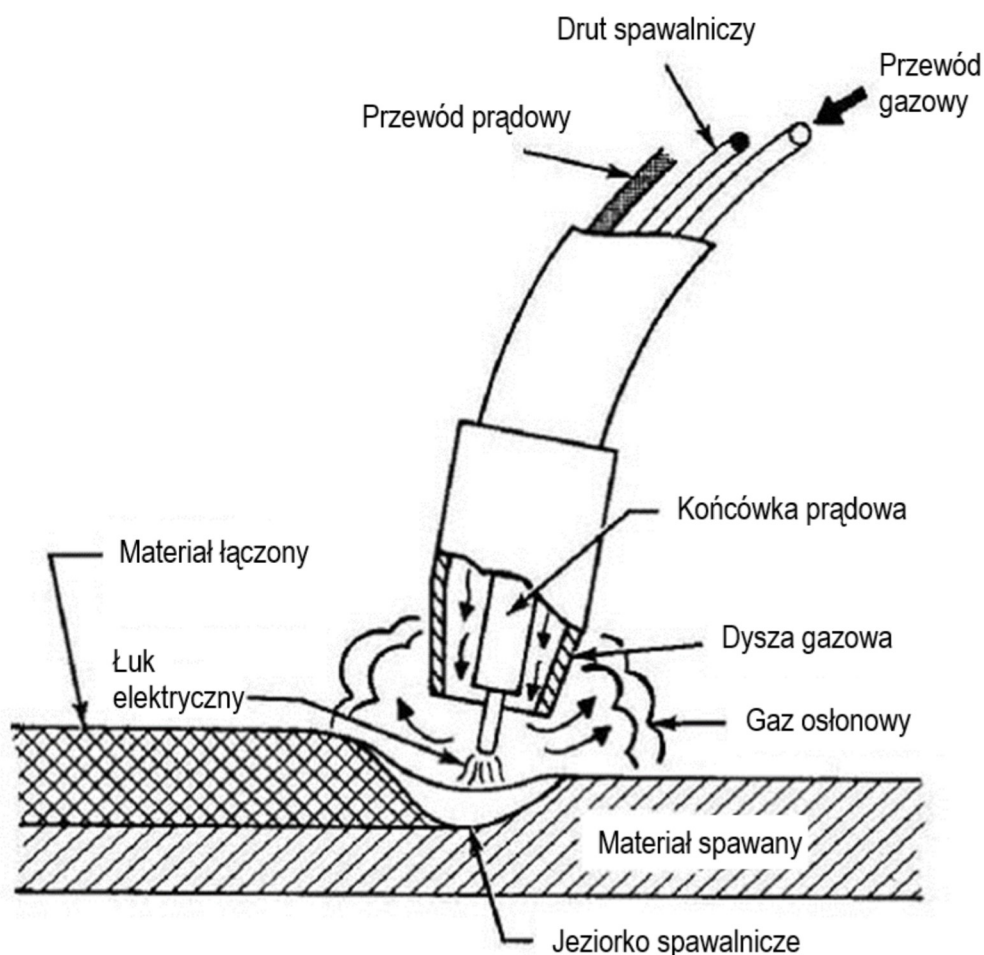

Rys. 18. Schemat spawania metodą MIG/MAG

W tej metodzie rozróżnia się kilka istotnych parametrów spawalniczych, od których zależą wytrzymałość stawianych spoin, jakość powierzchni czy estetyka ich wykonania. Rozróżnia się tutaj następujące czynniki:

natężenie prądu, napięcie łuku, prędkość podawania drutu, rodzaj oraz średnica drutu, rodzaj i natężenie przepływu gazu czy technika prowadzenia uchwyty spawalniczego wraz z odpowiednim pochyleniem

W zależności od warunków roboczych oraz technicznych część parametrów jest w pewnym stopniu współzależna, gdzie dla przykładu zwiększenie natężenia prądu wymaga zastosowania większego wydatku gazu czy przy zwiększonej prędkości podawania drutu analogicznie wzrasta prąd spawania.


NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY METODY MIG/MAG

Natężenie prądu

Decyduje o wydajności stapiania drutu spawalniczego oraz o kształcie i głębokości wtopienia. W zależności od rodzaju spawanego materiału czy grubości drutu biegunowość prądu stałego może być dodatnia lub ujemna, z czego tę drugą stosuje się w rzadkich przypadkach, kiedy potrzeba „grubokroplowego” przenoszenia ciekłego metalu podczas pracy. Dla niskiej wartości prądu spawania przetopienie ma najczęściej kształt owalny i przetopienie jest mniejsze. Dla wysokich wartości prądu przetopienie jest większe oraz lico spoiny jest wyższe.

- kształt bardziej zaokrąglony
- węższe lico
- mniejsze wtopienie

- wyższa spoina
- szersze lico
- większe wtopienie

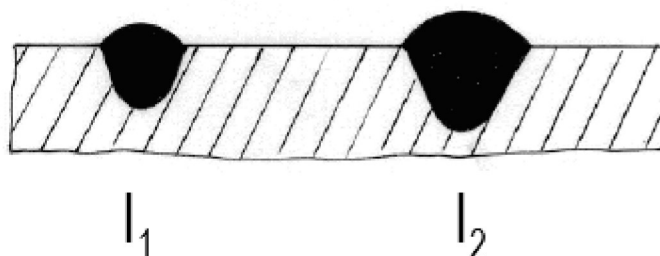


Rys. 19. Różnica spoin przy skrajnie różnych wartościach prądu, gdzie $I_2 > I_1$

Napięcie łuku spawalniczego

Podobnie jak prąd spawania tak i napięcie spawania ma istotny wpływ na wygląd i właściwości wytrzymałościowe spoiny. Zbyt duże napięcie doprowadzi do powstania w spoinie porów, podtopień lica czy sporej ilości odprysków podczas pracy spawania. Zbyt małe napięcie natomiast również prowadzi do pojawiania się porów a także nacieków na lico. Poprawną wartość napięcia powinno dobierać się i ewentualnie regulować podczas spawania, w miarę ostrożnie.

- węższe lico
- mniejszy rozprysk

- szersze lico
- większy rozprysk

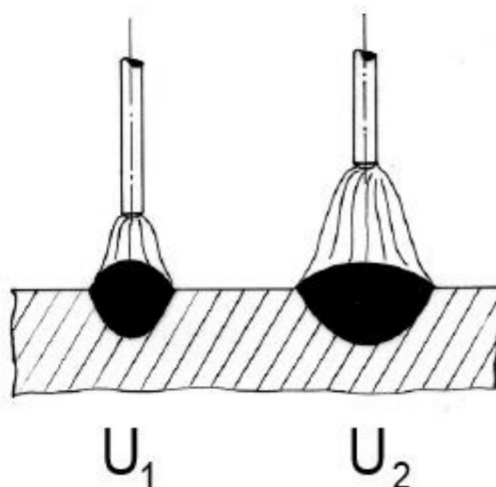


Rys. 20. Różnica spoin przy skrajnie różnych wartościach napięcia, gdzie $U_2 > U_1$

Kąt pochylenia oraz prowadzenie elektrody

Praca spawania w przypadku metody MIG/MAG wymaga podstawowych umiejętności prowadzenia drutu oraz trzymania uchwytu. Podstawowymi technikami są:

- prowadzenie drutu po materiale w ruchu popychającym, kąt ostry między drutem a spoiną
- prowadzenie drutu prostopadłe do spawanego materiału
- prowadzenie drutu po materiale w ruchu ciągnącym, kąt ostry między drutem a materiałem spawanym

Dodatkowo należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego pochylenia elektrody. Istnieje jednak szereg zmiennych wpływających na dobór odpowiedniego kąta, takich jak prędkość podawania drutu oraz jego prowadzenie, grubość łączonych materiałów czy przede wszystkim jaki obszar jest łączony (doczołowo, pachwinowo, z ukosowanymi krawędziami).

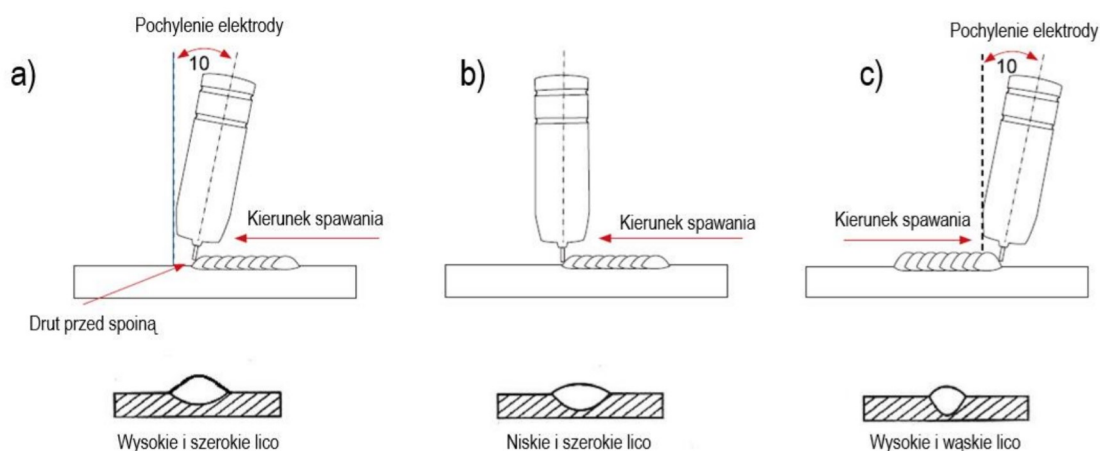


Rys. 21. Kształt spoiny w zależności od pochylenia i prowadzenia elektrody


Prędkość prowadzenia elektrody

Podobnie jak wymienione wcześniej parametry tak i ten ma istotny wpływ na jakość i wygląd spoiny. Orientacyjne schematy podglądowe w zależności od szybkości spawania zostały ukazane na rys. 20.


a)

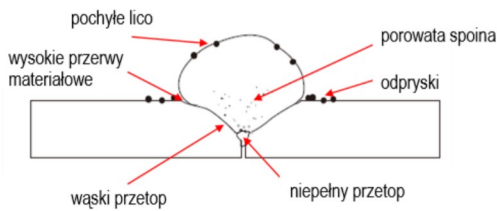

b)

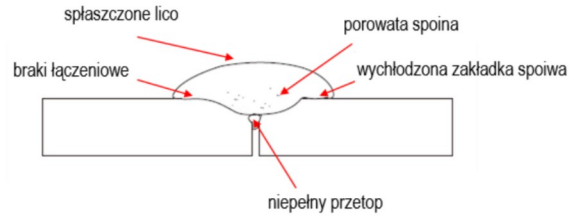

c)

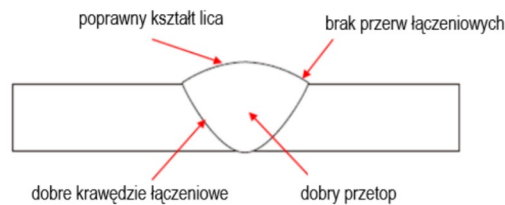


Rys. 22. Jakość spoiny w zależności od szybkości prowadzenia elektrody:
a) za szybko, b) za wolno, c) prawidłowo

Gaz osłonowy

Dobór odpowiedniego gazu osłonowego warunkuje przede wszystkim ochronę wykonywanej spoiny przed niechcianymi czynnikami takimi jak utlenianie spoiny i związaną z tym porowatością, poprawnym przewodnictwem cieplnym czy zapobieganiu niechcianych reakcji chemicznych między drutem a materiałem spawanym.

Gazy osłonowe wpływają zarówno na skład chemiczny, strukturę, jak i właściwości mechaniczne i korozyjne stopiwa oraz spoiny. Tylko osłony gazów całkowicie obojętnych (argon czy hel) nie oddziałują na skład i strukturę topionego metalu oraz lepiej chronią jeziorko spawalnicze. Z drugiej strony łatwiej spawa się przy użyciu gazów aktywnych chemicznie (lub z dodatkiem), ułatwiają one bowiem zajarzenie łuku czy przetopienie materiału spawanego.

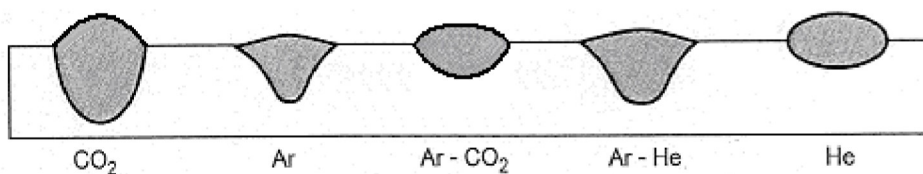

Rys. 23. Wygląd spoiny w zależności od użytej osłony gazowej

Drut spawalniczy

W metodzie MIG/MAG drut nazwany inaczej elektrodą topliwą, jest niezbędnym elementem podczas pracy spawania. Dobór odpowiedniego drutu jest niezbędny do wykonania spoiny łączeniowej. Istnieje kilka rodzajów drutów, jeśli chodzi o budowę, jednak najpopularniejszymi są druty pełne. Przykładowa rozpiska drutów w odniesieniu do ich grubości została przedstawiona w tabeli 6. Należy również pamiętać, że drut należy dobierać zawsze pod rodzaj materiału, jaki będzie łączony!

Tab. 6. Dobór średnicy drutu w zależności od grubości materiału spawanego

DRUT SPAWALNICZY					
GRUBOŚĆ MATERIAŁU [mm]	ZALECANA ŚREDNICA DRUTU [mm]				
	0.8	0.9	1.0	1.2	1.6
0.8					
0.9					
1.0					
1.2					
1.6					
2.0					
2.5					
3.0					
4.0					
5.0					
6.0					
8.0					
10					
14					
18>					

Dla materiałów powyżej 5mm istnieje możliwość położenia spoin wielowarstwowych czy fazowanych w zależności od prądu spawania.

3.4.6 Podstawowe problemy

W przypadku niepoprawnego działania źródła w trybie MIG/MAG, zaleca się dokładne sprawdzenie poszczególnych elementów. Poniżej wykaz standardowych problemów w formie tabeli.

Tab. 7. Standardowe problemy dotyczące źródła przy metodzie MIG/MAG

NR	Problem	Przyczyna	Proponowane rozwiązanie
1	Nadmierne odpryski	Zbyt duża prędkość podawania drutu	Zmniejszyć prędkość podawania drutu
		Zbyt wysokie napięcie	Zmniejszyć wartość napięcia
		Zła polaryzacja	Zmienić polaryzację, ale przy podajniku drutu (tam, gdzie podpięty jest uchwyt)
		Za długa końcówka drutu	Skrócić dystans między końcówką drutu a powierzchnią roboczą
		Zabrudzony materiał spawany	Wyczyścić przestrzeń roboczą z wszelkiej maści substancji takich jak smary, oleje, farby, opiłki metali itp.
		Zabrudzony drut	Użyć suchego drutu przystosowanego do pracy, nie pokrywać smarami/olejami
		Nieprawidłowy przepływ gazu (zbyt szybki)	Sprawdzić podłączenie gazu, wszelkie nieszczelności przy uchwycie, reduktorze gazu, króćce, wężyku. Ustawić przepływ gazu na poziomie 6-12 l/min. Zabezpieczyć przestrzeń roboczą przed niepożądanymi czynnikami zewnętrznymi (jeśli spawanie odbywa się na zewnątrz, uważać na podmuchy wiatru itp.)

2	Porowatość – płytki przetop lub „dziurawa” spoina	Nieprawidłowy gaz	Sprawdzić, czy użyty został dobry gaz
		Nieprawidłowy przepływ gazu (zbyt szybki)	Sprawdzić podłączenie gazu, wszelkie nieszczelności przy uchwycie, reduktorze gazu, króćce, wężyku. Ustawić przepływ gazu na poziomie 10-15 l/min. Zabezpieczyć przestrzeń roboczą przed niepożądanymi czynnikami zewnętrznymi (jeśli spawanie odbywa się na zewnątrz, uważać na podmuchy wiatru itp.)
		Wilgoć na materiale roboczym	Osuszyć/wytrzeć mokry obszar
		Zabrudzony materiał spawany	Wyczyścić przestrzeń roboczą z wszelkiej maści substancji takich jak smary, oleje, farby, opiłki metali itp.
		Zabrudzony drut	Użyć suchego drutu przystosowanego do pracy, nie pokrywać smarami/olejami
		Zatkany, zużyty lub zanieczyszczony wylot gazu w uchwycie	Sprawdzić dyszę gazową i ewentualnie wymienić na nową
		Uszkodzenie lub brak rozdzielacza gazu	Wymienić rozdzielacz gazu na nowy
3	Powstawanie zaokrąglonej końcówki drutu („kikut spawalniczy”)	Zbyt duży dystans między końcówką drutu a materiałem roboczym	Skrócić dystans do przybliżonej odległości 5÷10mm
		Zbyt niskie napięcie	Zwiększyć wartość napięcia
		Zbyt duża prędkość podawania drutu	Zmniejszyć prędkość podawania drutu
4	Braki łączeniowe – nieprawidłowy przetop i łączenie się spoina z materiałem spawanym	Zabrudzony materiał spawany	Wyczyścić przestrzeń roboczą z wszelkiej maści substancji takich jak smary, oleje, farby, opiłki metali itp.
		Niewystarczająca temperatura pracy	Zwiększyć napięcie i/lub dostosować prędkość podawania drutu
		Nieprawidłowa technika spawania	Sprawdzić prawidłowość prowadzenia uchwytu, czy jeziorko spawalnicze formuje się prawidłowo, zachować proponowane pochylenie uchwytu podczas spawania (w teorii 5÷15°)
5	Mocne wtopienie, nawet przelotowe	Zbyt wysoka temperatura pracy (nieprawidłowe SWC)	Zmniejszyć napięcie i/lub dostosować prędkość podawania drutu
6	Braki w przetopie – płytkie/wąskie lico spoiny	Nieprawidłowa praca spawania	Sprawdzić grubość materiału, jego przygotowanie oraz przestrzeni roboczej; utrzymywać pochylenie uchwytu z zakresu 5÷15° a odległość końcówki od materiału spawanego w odległości 5÷10mm
		Niewystarczająca temperatura pracy	Zwiększyć napięcie i/lub dostosować prędkość podawania drutu
		Zabrudzony materiał spawany	Wyczyścić przestrzeń roboczą z wszelkiej maści substancji takich jak smary, oleje, farby, opiłki metali itp.

4. Konserwacja i rozwiązywanie problemów

4.1 Konserwacja

Prawidłowe oraz bezpieczne działanie źródła warunkują regularne przeglądy techniczne. Postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami oraz przy zachowaniu podstawowych przepisów BHP cały proces powinien przebiec poprawnie i bezpiecznie.

 **OSTRZEŻENIE! PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO KONSERWACJI ŹRÓDŁA NALEŻY DWUKROTNIE UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NIE JEST PODŁĄCZONE DO SIECI ZASILAJĄCEJ!** W przypadku wyłączenia źródła zaraz po wykonanej pracy należy odczekać 5÷10min w celu ostygnięcia wnętrza maszyny.

Tab. 8. Okresowy przegląd urządzenia spawalniczego

Okres	Czynności związane z przeglądem
Codziennie	Sprawdzić dokładnie uchwyt spawalniczy oraz wszelkie łączenia (gniazda, króćce), czy przewody nie są uszkodzone. Sprawdzić poprawność mechaniczną wszystkich pokręteł i przełączników (jeśli są połamane lub stawiają zbyt duży opór należy je niezwłocznie wymienić). Dodatkowo sprawdzić, czy łopatki wentylatora nie są uszkodzone, czy wentylator nie generuje dużego hałasu, ewentualnie przedmuchać sprężonym powietrzem, w ostateczności wymienić na nowy. Sprawdzić, czy wyświetlacz poprawnie pokazuje wybierane parametry. W razie wykrytych nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
Co miesiąc	Używając sprężonego powietrza pod ciśnieniem maks. 10bar oczyścić wnętrze źródła z wszelkiego kurzu czy prostych zabrudzeń, w szczególności wentylator, gniazda przewodów i płytę główną. Sprawdzić wszystkie śruby, nakrętki korpusu oraz podwozia źródła. W przypadku występujących luzów, należy dokręcić. Jeśli trzon lub główka śruby jest ułamana, należy wymienić. Dokładnie taki sam proces dotyczy elementów skorodowanych, należy je wymienić.
Co kwartał	Należy sprawdzić wartości pokazywane przez źródło na wyświetlaczu. Dotyczy to szczególnie wskazań natężenia prądu. Jeśli nawet w małym stopniu odbiegają od normy powinny zostać zmierzone i dostosowane pod prawidłowe wskazania.
Co rok	Należy zmierzyć rezystancję izolacji na całym obwodzie elektrycznym. Jeśli wartość wynosi poniżej 1MΩ wówczas izolacja może być uszkodzona i należy ją wymienić.

4.2 Rozwiązywanie problemów

Podczas dokonywania przeglądów technicznych, należy uważać na podzespoły maszyny spawalniczej. Zakazane jest ingerowanie w elementy mechaniczne oraz elektroniczne źródła bez uprzedniej zgody. W przypadku nieumyślnego nawet uszkodzenia producent zastrzega sobie prawo do odrzucenia gwarancji. Unikać operacji spawania podczas gdy źródło jest otwarte. Poniżej tabela pokazująca niektóre problemy oraz sposób ich rozwiązania.

Tab. 9. Standardowe problemy przy użytkowaniu urządzenia spawalniczego

NR	Problem	Przyczyna	Proponowane rozwiązanie
1	Diody LED na panelu nie świecą się; wentylator nie działa; brak napięcia na wyjściu źródła	a) wyłącznik główny jest uszkodzony b) brak napięcia na sieci zasilającej c) przerwany przewód zasilający	a) sprawdzić wyłącznik główny b) sprawdzić obecność napięcia w sieci zasilającej c) sprawdzić przewód zasilający
2	Diody LED na panelu świecą się; brak błędu E04 na wyświetlaczu; brak napięcia na wyjściu	a) zabezpieczenie nadprądowe b) przewód wyjściowy nie jest podłączony prawidłowo c) uszkodzona płyta główna	a) wyłączyć źródło i uruchomić ponownie po 1 min b) sprawdzić podłączenie przewodu wyjściowego c) naprawić/wymienić płytę główną
3	Rozłączenie bezpiecznika sieci zasilającej podczas pracy spawania	a) uszkodzone mogą być: diody wyjściowe, tranzystory IGBT, inne b) mostek prostowniczy wejściowy jest uszkodzony	a) oraz b) należy sprawdzić i wymienić
4	Prąd spawania nie jest stabilny	a) płytka panelu jest uszkodzona b) płyta główna jest uszkodzona c) nieprawidłowe połączenie na złączach przewodów wyjściowych	a), b) oraz c) należy sprawdzić i wymienić
5	Nie ma możliwości ustawienia prądu spawania	a) płytka panelu jest uszkodzona b) płyta główna jest uszkodzona c) sterowanie nożne jest uszkodzone	a), b) oraz c) należy sprawdzić i wymienić
6	Podajnik drutu nie funkcjonuje	Podawanie drutu nie działa: a) uszkodzony napęd podajnika b) uszkodzona płyta kontrolna	a) sprawdzić i wymienić b) sprawdzić PCB, wymienić
		Podawanie drutu działa: a) występuje poślizg drutu b) uszkodzony wspornik szpuli c) uszkodzona/zablokowana kapilara lub sprężyna prowadząca drut w podajniku	a) sprawdzić poprawność działania podajnika rolkowego b) wymienić na nowy c) wyczyścić lub wymienić na nową

4.3 Kody błędów (dla wszystkich maszyn linii Ideal Expert)

Tab. 10. Kody błędów dla wszystkich źródeł z linii Ideal Expert

Typ błędu	Kod Błędu	Opis	Sygnalizacja problemu
Przełącznik zabezpieczenia termicznego	E01	Przeegrzanie (1st przełącznik)	Zaświeci się żółta dioda
	E02	Przeegrzanie (2nd przełącznik)	Zaświeci się żółta dioda
	E03	Przeegrzanie (3rd przełącznik)	Zaświeci się żółta dioda
	E04	Przeegrzanie (4th przełącznik)	Zaświeci się żółta dioda
	E09	Przeegrzanie	Zaświeci się żółta dioda
Źródło	E10	Brak fazy zasilającej	Zaświeci się żółta dioda
	E11	Brak cieczy chłodzącej	Zaświeci się żółta dioda
	E12	Brak gazu osłonowego	Zaświeci się czerwona dioda
	E13	Zabezpieczenie podnapięciowe	Zaświeci się żółta dioda
	E14	Zabezpieczenie nadnapięciowe	Zaświeci się żółta dioda
	E15	Zabezpieczenie nadprądowe	Zaświeci się żółta dioda
	E16	Przeciążenie podajnika	
Przełącznik	E20	Błąd przycisku na panelu podczas włączania	Zaświeci się żółta dioda
	E21	Inny błąd panelu podczas włączania	Zaświeci się żółta dioda
	E22	Błąd uchwytu spawalniczego podczas włączania	Zaświeci się żółta dioda
	E23	Błąd uchwytu spawalniczego podczas pracy spawania	Zaświeci się żółta dioda
Akcesoria	E30	Odłączony uchwyt do cięcia	Miganie czerwonej diody
	E31	Odłączona chłodnica	Zaświeci się żółta dioda
Komunikacja	E40	Problem z połączeniem pomiędzy źródłem a podajnikiem drutu	
	E41	Błąd komunikacji	

4.4 Szacowane zużycie gazu i spoiwa

Tab. 11. Przewidywane zużycie spoiwa oraz gazu osłonowego w określonych warunkach w metodzie MIG/MAG

		stal węglowa, spoina doczołowa, gaz osłonowy mieszanka ArCO ₂ , warunki warsztatowe			
		Przewidywane zużycie drutu [$\frac{g}{mb}$]	Przewidywane zużycie gazu [$\frac{l}{mb}$]		
Prąd spawania [A]	100÷125	50	18	2	Grubość materiału spawanego [mm]
	130÷140	67	24	3	
	135÷160	101	36	4	
	140÷200	206	76	5	
	240÷270	375	100	8	
	250÷300	589	149	10	
	≥300	1271	302	≥15	
		Przewidywane zużycie drutu [$\frac{g}{mb}$]	Przewidywane zużycie gazu [$\frac{l}{mb}$]		
Programy synergiczne	MIG STAL CO ₂ 100%	421	51	Uśrednione, przewidziane wyniki dla grubości oraz natężenia z górnej części tabeli	
	MIG STAL CO ₂ 25%	419	49		
	MIG ALU ARGON 100%	292	51		
	MIG SAMOOSŁONOWY	312	-		

**Producent/Importer:**

Firma wielobranżowa BADEK
ul. Parkowa 17B
55-080 Mokronos Dolny
NIP: PL 882-180-46-37

Kontakt:

tel. (+48) 71 723 02 21
tel. (+48) 71 723 02 22
tel. (+48) 71 723 02 23
tel. komórkowy (+48) 796 800 056
e-mail: badek@badek.pl

strona: <https://www.badek.pl>

kanał YouTube: <https://www.youtube.com/c/BadekTV/featured>

Serwis:

ul. Parkowa 17B
55-080 Mokronos Dolny

Kontakt z serwisem:

tel. (+48) 71 723 02 26
e-mail: serwis@badek.pl

Gwarancja

- 1) Gwarancja na sprawne działanie urządzenia udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu np. lampki, bezpieczniki, uchwyty spawalnicze i ich części.
- 2) Producent zapewnia bezpłatną naprawę, w przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym, wad fabrycznych.
- 3) Producent zapewnia rozpatrzenie reklamacji i podjęcie naprawy w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do serwisu. Czas naprawy nie może przekroczyć 30 dni.
- 4) Nabywca traci wszelkie prawa gwarancyjne w przypadku stwierdzenia samowolnych napraw, zmian konstrukcyjnych, oraz niewłaściwego użytkowania lub niezgodnej z przepisami instalacji.
- 5) Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego transportu lub przechowywania urządzenia, jego niewłaściwej obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta - mogą być usunięte wyłącznie na koszt Użytkownika.
- 6) Jeżeli w/w przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe urządzenia - udzielona gwarancja traci ważność.
- 7) Naprawa urządzenia wykonana w okresie gwarancyjnym przez osoby nieuprawnione przez producenta, unieważnia gwarancję.
- 8) Gwarancja nie obejmuje strat bezpośrednich i pośrednich spowodowanych wadami urządzenia.
- 9) Karta gwarancyjna jest nieważna bez daty, pieczęci i podpisów, jak również z poprawkami i skreśleniami dokonanymi przez osoby nieupoważnione.
- 10) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Gwarancji, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Data zakupu:.....

Numer fabryczny urządzenia:.....

Pieczęć i podpis sprzedawcy:.....

Data zgłoszenia	Data wydania	Wykonane czynności	Potwierdzenie serwisu